⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

<sup>②</sup> 公開実用新案公報(U)

昭62-74482

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)5月13日

H 02 K 21/18

G - 7154 - 5H

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称 携带用小型発電装置

> ②実 願 昭60-165387

物田 願 昭60(1985)10月28日

⑰考 案 者 曾原

良 嗣

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

砂出 願 人 セイコー電子工業株式


東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

弁理士 最 上 務 外1名 砂代 理 人

### 明 細 背

- 1 考案の名称 携帯用小型発電装置
- 2 実用新案登録請求の範囲
- (1) a) ロータ・コイル巻線部・磁性材から成る 携帯用小型発電装置において,
- b) 少なくとも2カ所以上にコイル巻線部を 有し,かつ1カ所以上にロータ配置部を形成した 磁性材にロータを配設し,
- 。) かつ前記磁性材の端部を結合して磁気回路を形成したことを特徴とする,携帯用小型発電装置。
- (2) 磁性材は1カ所に閉口部を有し、少なくとも2カ所以上にコイル巻線部を有した一部品からなる実用新案登録請求第1項記載の携帯用小型発電装置。
- (3) 磁性材は、2体に形成され、それぞれにコイル巻線部を有すると共に、ロータをはさんで一端を対向配置したことを特徴とする実用新案登録

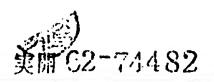

請求第1項記載の携帯用小型発電装置。

3 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は、腕時計などで使用する携帯用小型 発電装置に関する。

#### (考案の概要)

この考案は、小型発電装置において、少なくとも2カ所以上にコイル巻線部を有する磁性材のロータ配置部に、他部材により駆動される発電用ロータを配散し、前記磁性材の端部を結合して磁気回路を形成することにより、小さなスペースで発電装置としての所定の性能を発揮できるものである。

#### 〔従来の技術〕

従来は第2図に示すように,発電すべく他部材の歯車等により駆動されるロータ2が,該ロータ 2の外周に近接するロータ配置部1 a を有する磁性材であるステータ1のロータ配置部1 a 内に配され,受部材等により回転自在に支持されていた。



前記ステータ1の両端1b, 1c上面には、中央部にコイルワイヤーを巻装された巻線部3 • を有するコイルブロック3の両端3b, 3cがネジ4, 5と台となる部材により圧接され、磁気的導通がなされていた。

ここで前記ロータ 2 が他部材により回転されると、前記ステータ 1 のロータ配置部 1 a および両端 1 b 、 1 c で磁束の変化が起り、これによりステータ両端に圧接されているコイルブロック 3 の両端 3 d 、 3 e で同様の磁束変化が起り、該コイルブロック 3 にコイルワイヤーで巻装された巻線部に電位差を生じ、発電がなされていた。

#### 〔考案が解決しようとする問題点〕

しかし従来の発電装置では、コイルブロックと同程度の面積がステータには必要であり、所定のコイル体を確保するためには発電装置は大きなスペースが必要であるという欠点があった。まれて、 飽和磁束密度よりも透磁率を重視した材料が使われていたかに、 発電機としてはや効率の悪いものであった。



そこでこの考案はこのような欠点を解決するために、小さなスペースでより高効率な発電装置を 可能にしている。

#### (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するためにこの考案は,少なくとも2カ所以上にコイル巻線部を有する磁性材にロータ配置部を設け,該磁性材の端部を結合して磁気回路を形成し,該磁性材は飽和磁束密度が高い材料であるために,小さなスペースで高効率な発電装置を可能とするものである。

#### (作用)

上記のように構成された発電装置では、他部材によりロータが回転されると、その近傍にあるコイルブロックのロータ配接部の磁束が変化し、これにより直接にコイルブロックに巻装された2カ所のコイル巻線部に電位差が生じ、発電がなされる。

#### (実施例)

以下にこの考案の実施例を図面にもとづいて説明する。



第3図は、第1図と同様にこの考案の一実施例を示すものであり、受部材等により回転自在に支持されたロータ2をはさんで対向配置されたロータ配置部7a、8aを有するコイルブロック(A)7、(B)8は、直列に接続されたコイル巻線部7b、8



bがそれぞれに設けられている。またそれぞれのコイルブロックの端部7c,8cは他の磁性材9と,ねじ1,5により圧接され、磁気回路を形成している。第1図に示した発電装置と同様に,他部材によりロータ2が回転させられると,該ロークに近接するロータ配置部7a,8aで磁束は変化し,コイル巻線部7b,8bにより発電される。〔考案の効果〕

この考案は、以上説明したように、コイルワイヤーを巻装したコイルブロック自体でロータ配置部を形成するため、ロータ穴のみを設けた磁性部材が不要となり、かつ2箇所以上の巻装部を有するために、同一のコイル体積でより小さなスペースでの発電装置が可能となった。

#### 4 図面の簡単な説明

第1図は本考案にかかる携帯用小型発電装置の平面図,第2図は従来の携帯用小型発電装置の平面図,第3図は本考案にかかる他の携帯用小型発電装置の平面図である。





2 … ロータ, 7 … コイルブロック(A)
7 a … ロータ配置部, 7 b … コイル巻線部
7 e · 7 d … 閉口部, 8 … コイルブロック(B)
8 a … ロータ配置部, 8 b … コイル巻線部


以 上





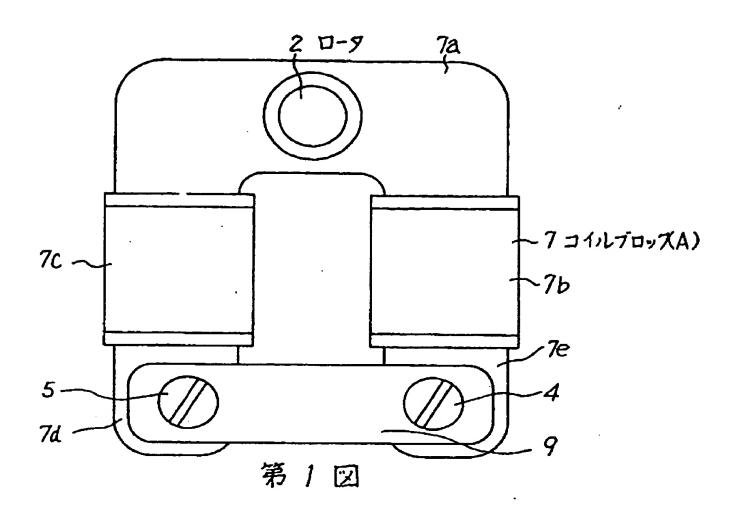

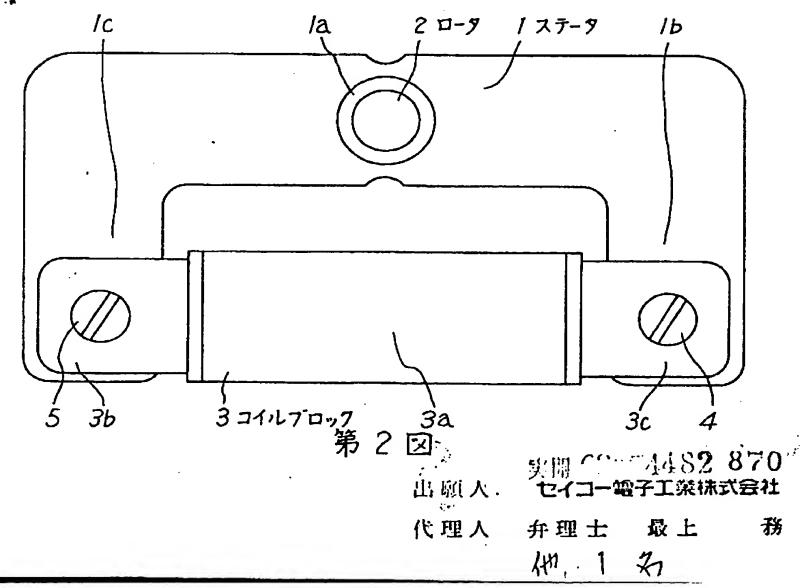

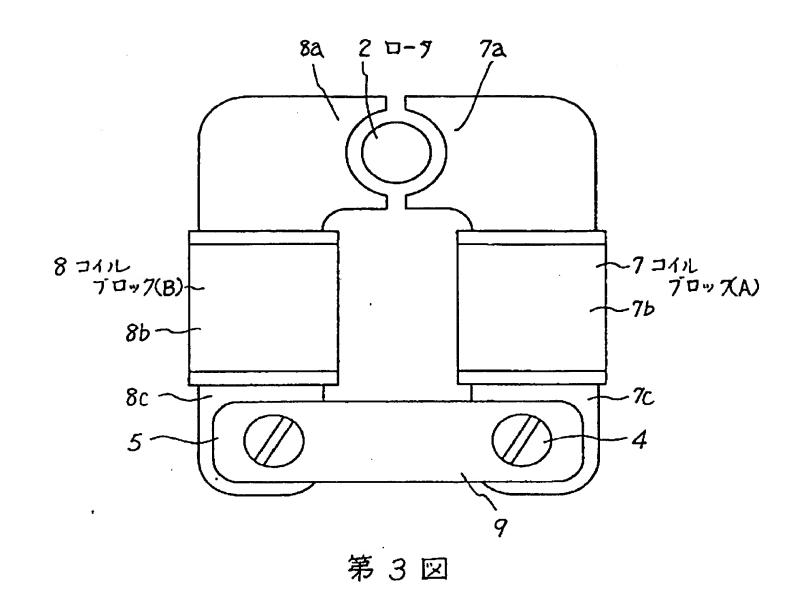

871 炎陽 62円 点心2

出願人 七十二一電子工業株式会社 代理人 弁理士 最上 務 他 | 名

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

efects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.